

**DIAGNOSTIC ERRORS FOR E-Z MOP**

E-Z MOP ERRORS Ver. 02.03.08			
ID	Messaggio LCD	Descrizione	Causa
1	ERR1 ASP	Errore motore aspirazione	A causa del aumento assorbimento del motore di aspirazione, la potenza erogata è stata ridotta del 50%
2	ERR2 SPZ	Errore motori spazzole	A causa del aumento assorbimento dei motori spazzole, la potenza erogata è stata ridotta del 50%
3	ERR3 TMP	Errore temperatura	La temperatura dell' elettronica ha superato 67 gradi
Table des erreurs E-Z Mop Ver. 02.03.08			
ID	Message LCD	Description	Cause
1	ERR1 ASP	Erreur moteur aspiration	A cause de l' augmentation absorbement du moteur d'aspiration, la puissance fournie a été réduite de 50%
2	ERR2 SPZ	Erreur moteur de brosse	En raison de l'absorption accrue des moteurs de brosses, la puissance fournie a été réduite de 50%
3	ERR3 TMP	Erreur de temperature	La temperature sur la platine electronique a dépassé 67 degré C°
Table of errors E-Z MOP Ver. 02.03.08			
ID	Message LCD	Description	Cause
1	ERR1 ASP	Suction motor error	Due to the increased absorption of the suction motor, the power delivered has been reduced by 50%
2	ERR2 SPZ	Brush motor error	Due to the increased absorption of brushes motors, the power delivered has been reduced by 50%
3	ERR3 TMP	Temperature error	The temperature of the electronics has exceeded 152.6 degrees fahrenheit.



The max current on the brush motors is limited at 10 amp for both motors together.

When brush pressure is too high the rpm on the motor will be reduced in order to keep low current...if rpm comes to less than 50% of the speed setting, the card will cut off.

This can be when too hard and abrasive floor or brush..

To clear the error, remove the battery and put it back again and try to restart.

If error continues, check motor current consumption.